


■ 信号入出力回路及び結線図

<MD-551Cドライバ 内部回路>

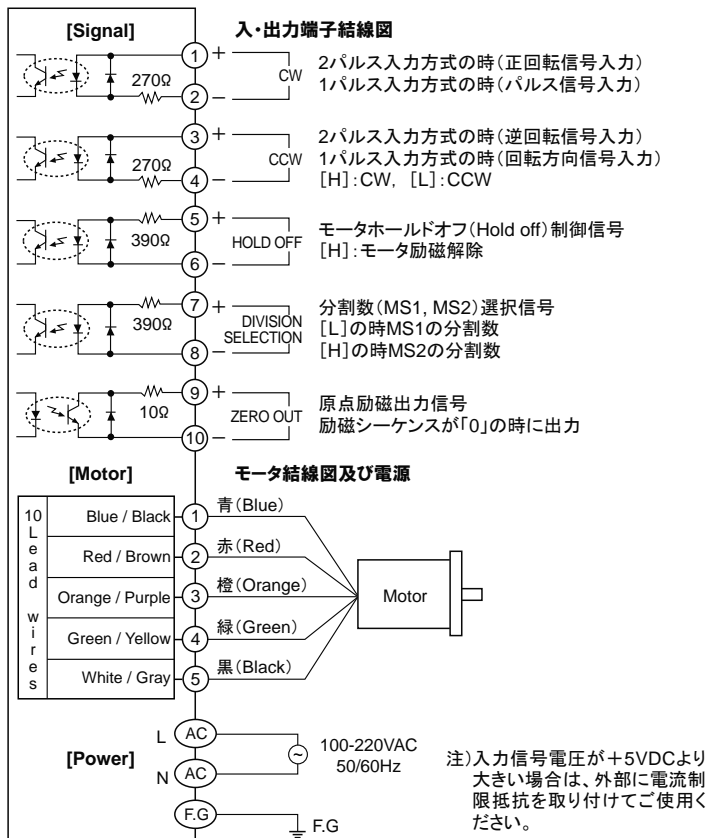

■ 機能説明

◎ 機能切替スイッチ

	No	銘版表示	機能	スイッチ位置	
				ON	OFF
1	TEST	自己診断機能	250ppsで回転	通常	
2	2/1 CLK	パルス入力方式	1パルス入力方式	2パルス入力方式	
3	C/D	自動カレントダウン	しない	する	

● TEST

※基本ステップ(Full step)にて約250[pps]で回転し、分割数設定によって回転速度が変化します。
※1パルス入力方式ではCCWで回転して、2パルス入力方式ではCWで回転します。

● 2/1 CLK

※パルス入力方式選択
※1パルス方式: CWはモータの駆動パルス信号入力、CCWはモータの回転方向信号入力です。[L]の時CCWが回転、[H]の時CWが回転します。
※2パルス方式: CWはパルス入力時、CW方向にモータが回転します。CCWはパルス入力時、CCW方向にモータが回転します。

● C/D (CURRENT DOWN)

※モータの発熱を減少させるため、モータ停止時の電流をSTOP電流SWに設定された割合で自動的に減少させる機能です。
※最終パルスが入力されてから約500ms後、停止電流設定値(STOP)に電流が減少します。

◎ 駆動電流設定(RUN)

Switch No	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
電流値 (A/Phase)	0.35	0.42	0.5	0.58	0.66	0.75	0.8	0.85	0.92	0.98	1.05	1.12	1.18	1.26	1.32	1.4

- 駆動電流は5相ステッピングモータに供給可能な相(Phase)電流です。
- 駆動電流設定値は駆動しているモータの駆動周波数によって異なることがあります。
- 駆動電流はモータの定格電流以下で設定して下さい。定格電流を超えて設定する場合は、発熱が高くなり脱調及びトルク低下が発生します。

◎ 停止電流設定(STOP)

Switch No	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
%	27	31	36	40	45	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90

- 停止電流は5相ステッピングモータが停止時供給される相(Phase)電流です。
- 停止電流SW設定値は、駆動電流SW設定値に対する割合(%)です。
- モータの巻線インピーダンスによって停止電流は誤差を持つことがあります。
- この機能はCURRENT DOWNスイッチがOFF時に動作します。同スイッチがON時は、モータ回転/停止時もRUN CURRENTに設定された電流値がモータへ供給されます。

◎ 原点励磁出力信号(ZERO OUT)

モータの励磁位置が初期状態にあることを知らせる出力です。これを使用してモータ軸の回転位置を確認することができます。(設定された原点からの回転位置)

◎ ホールドオフ(HOLD OFF)

- HOLD OFF入力が[H]の時、各相への供給電流が遮断されるため、モータの励磁が解除されます。
- HOLD OFF入力が[L]の時、正常なモータの励磁状態になります。
- モータの軸を手動にて位置補正する場合等に利用します。
- [H]/[L]は本体回路内のフォトカプラをON/OFFします。

◎ マイクロステップ(Micro step)

Switch No	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
分割数	1	2	4	5	8	10	16	20	25	40	50	80	100	125	200	250

● 分割数設定(MS1, MS2)

※5相ステッピングモータの基本角(0.72°)を設定値で分割してモータを駆動します。

※分割されたステップ角は次の式によります。

$$\text{モータ1Step角度} = \frac{\text{基本角}(0.72^\circ)}{\text{分割数}}$$

※駆動中に分割数の変更を行った場合、モータの脱調が発生することがあります。

● 分割数変更(ステップ角変更)

※DIV/SEL入力の機能を利用して、MS1/MS2に設定された分割数を変更することができます。

※DIV/SEL信号は[L]の時、MS1に設定された分割数で回転します。

※DIV/SEL信号は[H]の時、MS2に設定された分割数で回転します。

※分割数の変更はモータの停止時に行います。駆動中に分割数の変更を行った場合、モータの脱調が発生することがあります。

※[H]/[L]は本体回路内のフォトカプラをON/OFFします。

◎ アラーム機能

● 温度過剰(Overheat)

ドライバ内部(Base)温度が80℃以上の場合、アラームLED(赤色)は点灯し、モータはトルクを維持したまま停止します。Overheat Alarmの発生要因は除去したり電源をリセットしたりすると解除されます。

● 過電流(Overcurrent)

モータ側の原因、ドライバ内部の原因、使用上の原因等により、何らかの問題が発生しモータにか電流が流れた時、アラームLED(赤色)が点滅します。過電流発生時にモータはHOLD OFF状態になります。電源遮断後、原因を取り除くとモータは正常に動作します。

■ 故障診断と処置

- モータが回転しない場合
 - ① コントローラ及びドライバの接続状態及びパルス入力仕様(電圧・幅)を確認して下さい。
 - ② 入力パルス方式と接続状態を確認して下さい。
 - ③ 1パルス入力方式の場合、パルスと方向信号が正しく接続されているか確認して下さい。
- モータが指定された方向と逆方向に回転する場合
 - ① 2パルス入力方式の場合、CW側とCCW側の入力パルスが正しく接続されているか確認して下さい。
 - ② 1パルス入力方式の場合、CCW側と入力が[H]の時に正回転、[L]の時に逆回転です。
- モータの動作が不安定な場合
 - ① ドライバとモータの接続が正しいか確認して下さい。
 - ② ドライバのパルス入力仕様(電圧・幅)を確認して下さい。
 - ③ 電流調整SWの設定による駆動電流と、モータの駆動に必要な電流が正しいか確認して下さい。
 - ④ 電流を再投入する時、電源遮断後15秒たってから実施してください。

■ 使用時の注意事項

- 信号入力時の注意事項
 - ① 2パルス信号方式の時、CW、CCWを同時に入力しないで下さい。誤動作の恐れがあります。CW、CCW信号のいずれか[H]の時に他の信号が入力されても正常に作動しない恐れがあります。
 - ② 信号入力電圧が使用に規定された電圧より大きい場合は、必ず外部から追加抵抗を接続して使用して下さい。
- ドライバの電源上の注意事項
 - ① 入力電源は、モータ駆動電流を十分に供給できる余裕のある電源を使用して下さい。
 - ② 電源入力の電流値はドライバの最大消費電流値です。
- 結線上の注意事項
 - ① 信号線はツイストペア線(0.2mm²以上)を使用し、2m以内で使用して下さい。
 - ② モータ線を延長する場合、モータの引出線以上の太い線材を使用して下さい。
 - ③ 信号線と電源線は必ず10cm以上間隔をあけて使用して下さい。
- 取付時の注意事項
 - ① 放熱板の放熱効率を上げるため、できるだけ放熱板を金属面に密着して風通しのいい所に取付けて下さい。
 - ② ドライバは使用状況によって発熱が大きくなることがあります。放熱板の温度が80℃を超えないよう設置して下さい。(80℃を超える場合は放熱板の強制冷却が必要です。)
- 機能選択SW使用時の注意事項
 - ① 電源投入の前に自己診断機能SWが[OFF]に設定されているか必ず確認して下さい。[ON]に設定された状態で電源及び信号を投入する場合、モータが急に動作しますのでご注意ください。
 - ② 1パルス入力方式で駆動中、入力信号方式選択SWを2パルス入力方式に切替えた場合、モータの回転方向が急に逆になります。モータ駆動中は入力信号を変更しないでください。
- この製品は下記の環境条件で使用することができます。
 - ① 室内使用
 - ② 高度2000m以下での使用
 - ③ 汚染等級2
 - ④ 設置カテゴリⅡ

※上記「使用時の注意事項」を間違えすと製品故障が発生する恐れがあります。明記された内容をお守りいただき安全にお使い下さるようお願い致します。

KOHZU

神津精機株式会社

〒215-8521 神奈川県川崎市麻生区栗木 2-6-15

TEL 044-981-2131

FAX 044-981-2181

Email: sale@kohzu.co.jp

Web: http://www.kohzu.co.jp